


# トラブルシューティング（スモーカー、ジェッター⑧）

## シートが巻き込んでしまった

スモーカー RX-2,RX-3,RX-4,RB-1,RB-1Ta,RB-2s,RB-3s

⇒症状を確認し、各設定を行ってください。


### 症状①【上昇時、シートが巻き込んだ（正転の場合）】

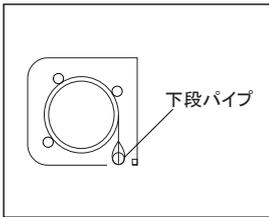

#### 対処方法

1. 設定モードに入れてください（手動モードの状態を設定ボタンを5秒以上長押し）
2. 下段パイプが見えている場合は、下降ボタンをチョン、チョン…と少しずつ押し、上手くシートを導き出してください。
3. 下段パイプが見えない場合には、上昇ボタンを少しずつ押し、パイプが見えるまで回転させてください。パイプが見えたら、2.同様にシートを導き出してください。
4. シートが降りてきましたら初期設定を実施してください。  
（初期設定方法は、「トラブルシューティング②」をご確認ください）

### 症状②【下降時に強風や引っ掛かり、台車などで挟み込んで巻き込んだ（逆巻きの場合）】

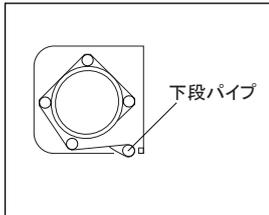

#### 対処方法

1. 設定モードに入れてください（手動モードの状態を設定ボタンを5秒以上長押し）
2. 下ボックスカバーを外すなどして、ボックス内を広げてください。
3. 上昇ボタンや下降ボタンを少しずつ押しして下段パイプが見えるところへ動作させてください。
4. 下段パイプが見えたら、下方向へシートを引っ張りながら再度上昇ボタンを少しずつ押ししてシートを導き出してください。  
※この際に余り無理に引っ張るとシートを傷つけてしまうのでご注意ください。
5. シートが降りてきましたら初期設定を実施してください。  
（初期設定方法は、「トラブルシューティング②」をご確認ください）


### 設定モード ON

制御盤内のブレーカをONにします。

次に制御盤上の  設定ボタンを5秒以上長押ししてください。

制御盤上の表示を確認してください。（2ヶ所）

- ①表示パネル：SET表示 ②設定LED：点灯

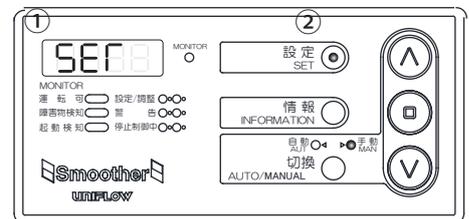

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 **ユニフロー** エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。