


トラブルシューティング（スモーカー、ジェッター⑧）

シートが巻き込んでしまった

（該当機種：スモーカー RB-1, RB-1Ta, RB-2s, RB-3s, RB-4Z）

⇒症状を確認し、各設定を行ってください。


症状①【上昇時、シートが巻き込んでしまった。（正転の場合）】

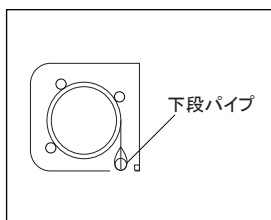

対処方法

1. 設定モードに入れてください。（手動モードの状態を設定ボタンを5秒以上長押し）
2. 下段パイプが見えているようでしたら、下降ボタンをチョン、チョン…と少しずつ押し、上手くシートを導き出してください。
3. 下段パイプが見えていない場合には、上昇ボタンを少しずつ押し、下段パイプが見えるまで回転させてください。下段パイプが見えたら、2. 同様にシートを導き出してください。
4. シートが降りてきましたら初期設定を実施してください。
（初期設定方法は、「トラブルシューティング②」をご確認ください。）

症状②【下降時に強風や引っ掛かり、台車などで挟み込んで巻き込んでしまった。（逆巻きの場合）】

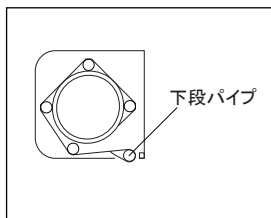

対処方法

1. 設定モードに入れてください。（手動モードの状態を設定ボタンを5秒以上長押し）
2. 下ボックスカバーを外すなどして、ボックス内を広げてください。
3. 上昇ボタンや下降ボタンを少しずつ押し、下段パイプが見えるところへ動作させてください。
4. 下段パイプが見えたら、下方向へシートを引っ張りながら再度上昇ボタンを少しずつ押し、シートを導き出してください。
※この際に余り無理に引っ張るとシートを傷つけてしまうのでご注意ください。
5. シートが降りてきましたら初期設定を実施してください。
（初期設定方法は、「トラブルシューティング②」をご確認ください。）

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 ヌニフロ エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00～18:00

土曜日 9:00～17:00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226