

トラブルシューティング（スイングドア③）

開閉時に異音がする

（該当機種：）標準ヒンジ仕様 SCP-3, SCP-5, SCG-1, SCG-3, FCG-1, FCG-3, SCPR-3, SCGR-3, AL-3, ED-3, FR-3, VP-3, PP-3, LWP-3
Vヒンジ仕様 SCP-3V, SCP-5V, SCG-1V, SCG-3V, FCG-1V, FCG-3V, SCPR-3V, SCGR-3V, AL-3V, ED-3V, FR-3V, VP-3V, PP-3V, LWP-3V

⇒グリス不足の可能性があります。
または V ヒンジの調整の必要があります。

→1【標準ヒンジの場合は以下をご確認ください。】

① 枠側上部ヒンジのグリスがない状態で、ローラーやローラーシャフト、ヒンジプレートがさびびてしまっている状態



② 可動部の塵や埃を拭き取り、グリスアップして下さい。
グリスはモリコート EM-10L をご使用下さい。
※シリコンスプレーは絶対にご使用にならないようにお願いします。



③ グリス塗布後、ヒンジプレートをくるくる回してグリスをなじませて下さい。



④ 枠側下部ヒンジも塵や埃を拭き取り、グリスアップして下さい。
グリスはモリコート EM-10L をご使用下さい。
※シリコンスプレーは絶対にご使用にならないようにお願いします。



→2【Vヒンジの場合は、「Vヒンジグリス塗布要領書」をご確認ください。】

各商品修理に関するお問い合わせ

株式会社 **ユニフロ** エンジニアリング部

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00~18:00

土曜日 9:00~17:00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

東日本 ☎ 0120-504-226

西日本 ☎ 0120-590-226